



# CONFIGURACIÓN DE **MARKET - ACLAS**

---



Ante varios casos de incompatibilidad entre **Moretti Market** y el impresor **Moretti Aclas** se determinó que un LOTE de impresores no posee la velocidad de comunicación correcta.

## ¿Cómo saberlo sin necesidad de abrirlo?

Son de color **negro**, a diferencia de los anteriores que eran grises.  
Ver imagen:



## ¿Cuál es el error o falla que presenta?

Al conectar **Aclas** a **Market** no emite ningún ticket. Ver el siguiente link:

<https://mega.nz/file/5dwzkAyA#gMvOu5FZiORBjSvLb9NpjEWjCfL7qY8HZYVvK-Ph34B0>

# ¿Cómo solucionar esta incompatibilidad?




**1\_** Divisar y aflojar los tornillos 1 y 2 ubicados en el panel trasero.



**2\_** Como se ve en la imagen los tornillos no salen completamente.



**3\_** Retirar el modulo tirando hacia afuera.

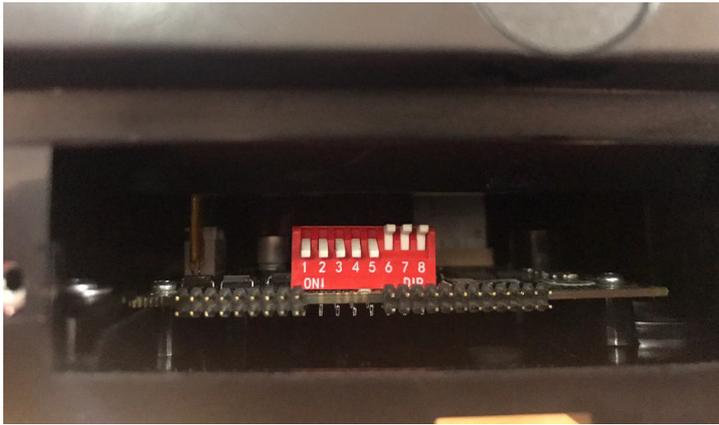

4\_ La disposición de swtich por default es como se muestra en la imagen.



5\_ **Modificar la configuración según se muestra en la imagen.**

Luego volver a insertar el módulo de comunicación y atornillarlo.

## Verificar correcto funcionamiento

Una vez realizada la conexión **Market / Aclas** se realizara el mismo procedimiento de venta. Ver siguiente link:

[https://mega.nz/file/0VxQ3KDK#hc5ZDPjT2kKIPd4wt4sTJfydc5uJM1OU\\_6ujpJpTjNQ](https://mega.nz/file/0VxQ3KDK#hc5ZDPjT2kKIPd4wt4sTJfydc5uJM1OU_6ujpJpTjNQ)